

Inicio

HOTEL EL PRADO

2022-08-30 10:30:00

TECNICO

MANTANIMIENTO


SANTIAGO TORRES

SE DESARMA EQUIPO Y SE EVIDENCIO QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRA RAYADA EN LA BASE DE LOS TORNILLOS, TORNILLO MACHO CON DESAJUSTE, FILTRO SEPARADOR EN MAL ESTADO TAPADO POR EL ACEITE, SE DEBE FABRICAR EL SELLO QUE POR DETERIORO ESTÁ DAÑADO DE LA VÁLVULA DE DRENAJE, CAMBIO DE MANÓMETRO Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE KIT DE CUERPO DE ASPIRACIÓN, SELLO RETENEDOR DE LA UNIDAD COMPRESORA, KITS DE ORINGS, ACEITE SINTÉTICO, SE DEBE CAMBIAR LOS FILTROS, RODAMIENTOS DE MOTOR, SECADO Y HORNEADO DE MOTOR (PRESENTA HUMEDAD), MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO, LAVADO INTERNO DE RADIADORES, MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y MÍNIMA, MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA





Pregunta	Respuesta								
CONTACTO DE QUIEN RECIBE	ANDRES NIETO								
CORREO	ANIETO@GAMI.COM								
CELULAR	3142953212								
TIPO DE SERVICIO	INSTALACIÓN								
EQUIPO	AE123								
MARCA	HONDA								
MODELO	A1								
HORAS DE TRABAJO	2								
NOTA	INSTALACION DE EQUIPO. NINGUNA NOVEDAD.								



Carlos gallego